


実技編

実技課題 曲率半径220mmのレンズ凸面のポリシング

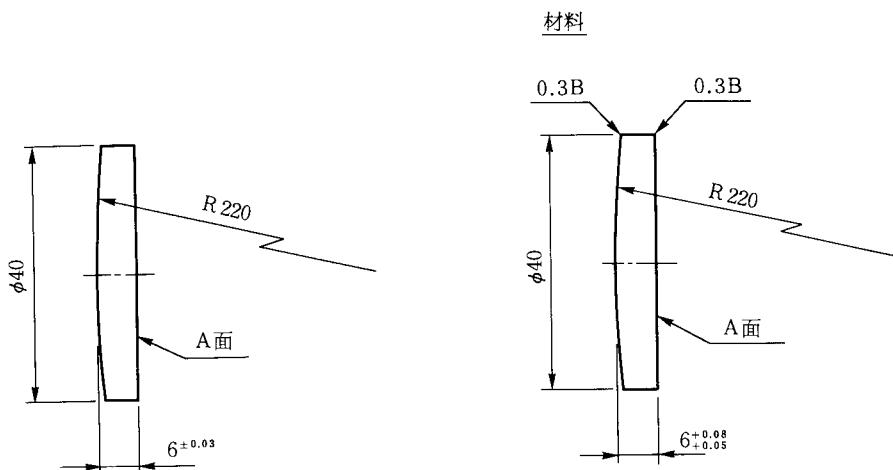

- 曲率半径220mmに研磨仕上げをする
 - 面精度 ニュートンリング 5本以内
 - アス、くせ 1本以内
 - 外観30/10 (MIL—0—13830A—1963による)

MIL: MILITARY SPECIFICATION

- 製作個数 7個
- 材質 BK7

図1-1 試験片の形状および研磨精度

- 曲率半径220mmの曲面の状態
 - 面精度 $\phi 35\text{mm}$ リングの $\triangle h$ 測定で
— 4 ~ 6 μm
 - 仕上げ #600砂
- A面は研磨仕上げ完了

図1-2 試験片の前加工の仕上がり精度

レンズのポリシングは、研磨工具と研磨砥粒、研磨液などを使用し、加工面形状精度 $1\mu\text{m}$ 以下、表面粗さ、光学鏡面の $0.01\mu\text{m}$ 程度以下を達成する超精密な加工である。

加工にともなうレンズの保持、研磨前加工、研磨工具の製造、形状精度出し、検査、洗浄など多くの付帯作業、計測評価能力が必要とされる。

ここでは次のことを習得する。

- 作業準備
- 準備作業
- レンズのはりつけ保持
- 研磨工具（研磨皿）の製作
- 砂かけ
- 研磨

1. 作業準備

ポリシングに必要な機器、工具等を準備する。

(1) ポリシングマシン(合型研磨機)(写真1-1)

① 主な仕様

- ・主軸回転数 : 30~100rpm
- ・上軸揺動数 : 50~200c/min
- ・上軸揺動数/主軸回転比 : 1/1、2.6/1、4.5/1
- ・荷重 : おもり方式
- ・おもり : 0.5、1.0、1.5、2.0kg

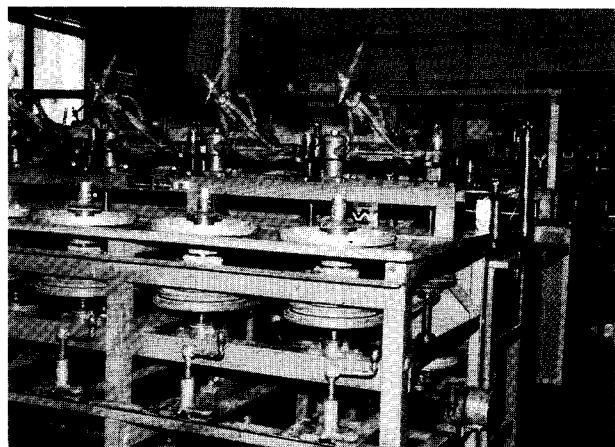


写真1-1 ポリシングマシン(合型研磨機)

(2) 測定装置

① ニュートンゲージ(写真1-2)

- ・曲率半径 (R) 220mm 凸凹 ϕ 80mm 凹 ϕ 40mm

② 簡易球面計

- ・0.001mm目盛付 ダイヤルゲージ
- ・測定リング : ϕ 70mm、 ϕ 35mm

③ 肉厚測定装置

- ・0.01mm目盛付 ダイヤルゲージ
- ・スタンド
- ・ブロックゲージ : 厚6mm

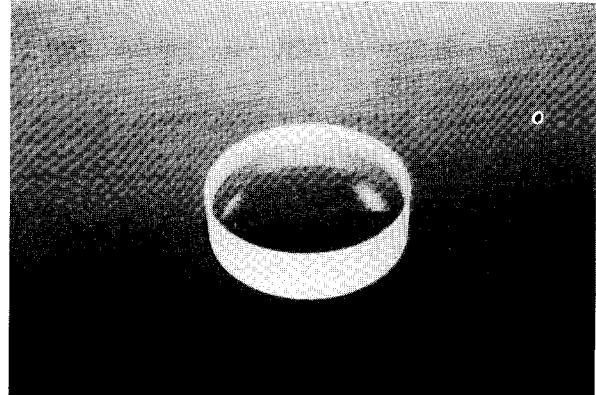


写真1-2 ニュートンゲージ

(3) 工具、治具

① 研磨工具

- ・ピッチ皿 : 曲率半径 (R) 222~223mm
凹 ϕ 125~140mm
- ・砂かけ皿 : 曲率半径 (R) 220mm
凹凸1組 ϕ 125~150mm
 ϕ 70mmリングで $\Delta h = +3 \sim 4 \mu m$ に仕上げられたもの
- ・押し皿 : 曲率半径 (R) 220mm凸
 $\Delta h = -2 \pm 0.5 \mu m$ (ϕ 70mmリ
ング) #800砂にて仕上げられた
もの
- ・ピッチ : 針入度 6~11または11~15の



写真1-3 砂かけ、ピッチ皿

ストレートアスファルト

注) 鈑入度 (JIS K 2207-1980)

② はりつけ治具

- ・はりつけ皿 : 曲率半径 (R) 206~211mm
凸、 ϕ 130~140mm
- ・台やに治具 (やに型) (写真 1-4)
- ・はりつけやに
- ・すいつけ皿 : 曲率半径 (R) 220mm
凹 ϕ 125~150mm

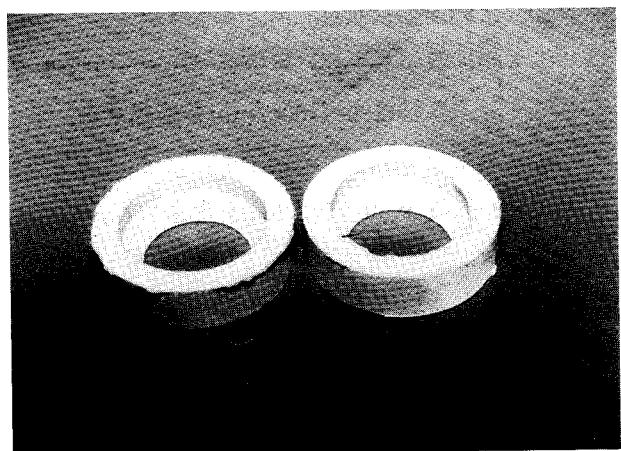


写真 1-4 やに型

(4) 砂粒

- ・研磨用砂粒 : 酸化セリウム (CeO_2)
- ・砂かけ用砂粒 : A 砂粒または E 砂粒
#1000、#1200

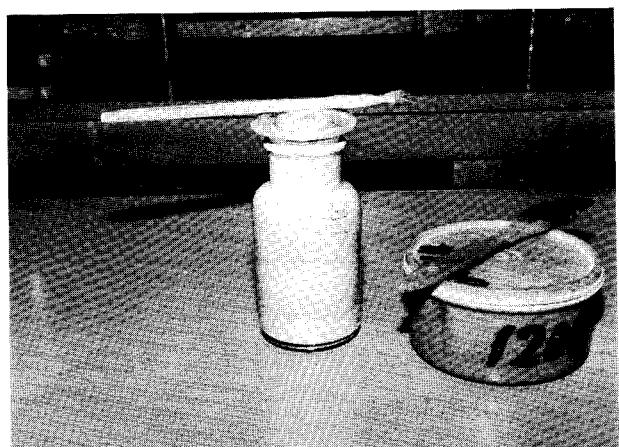


写真 1-5 砂粒容器

2. 準備作業

(1) 材料の確認

- ① 中心肉厚の測定 $6 \pm 0.08 \text{ mm}$
- ② 曲率半径の測定 $\Delta h = -4 \sim -6 \mu\text{m}$
(測定リング内径 $\phi 35 \text{ mm}$ 使用)
- ③ 外観、表面粗さ、面取り。
きず、ピリがないこと。

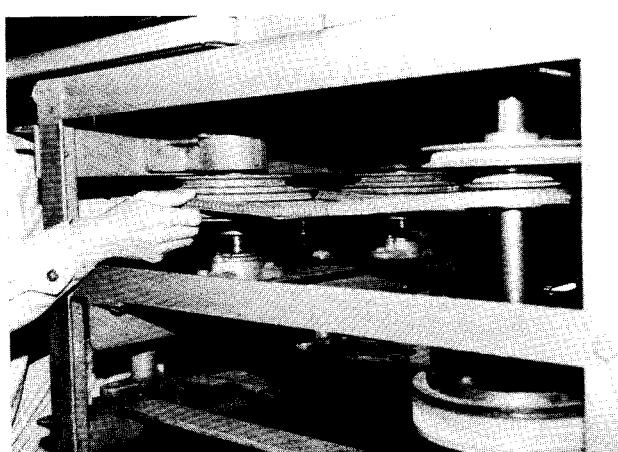


写真 1-6 研磨機のセッティング

(2) 研磨機の運転準備 (写真 1-6)

- ① 主軸回転数設定
 - ・ブーリー位置 中段にベルトをかける
(30~40 rpm)

② 上軸揺動数設定

- ・摩擦板の最上部に摩擦転子をセッティングし、揺動数90~100c/minを確認する。

③ おもり

- ・0.5、1.0、1.5、2.0kgを用意する。

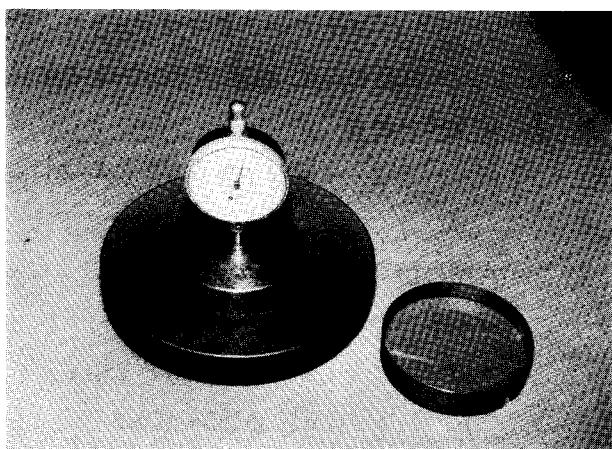


写真1-7 ダイヤルゲージによる Δh 測定

(3) 工具の確認

① 砂かけ皿の精度

- ・ニュートンゲージに簡易球面計をあて、ダイヤルゲージの零点を合わせる。
- ・セットされた球面計により砂かけ皿の Δh 測定・確認を行う（写真1-7）。

$$\Delta h = +3 \sim +4 \mu\text{m}$$

② 押し皿の精度

- ・セットされた球面計により押し皿の Δh 測定を行う。 $\Delta h = -2 \pm 0.5 \mu\text{m}$

(4) 砂粒の準備

① 砂かけ用砥粒（写真1-8）

- ・砂ケースに所定の砂を入れ、水を供給する（比率1：1にて加工時に供給）。

② 研磨剤

- ・研磨用容器に酸化セリウムを入れ、水を供給し、濃度の調整を行う。

③ はけ

- ・使用するはけを洗う

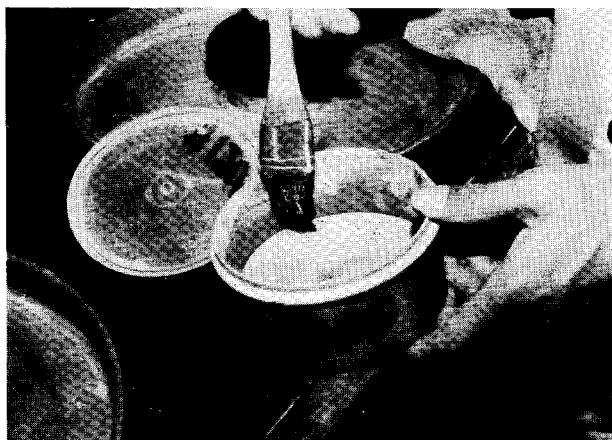


写真1-8 砂粒の準備

3. レンズのはりつけ保持

(1) レンズへの保護膜塗布

- ・レンズ加工面の反対面の保護と研磨面を見やすくするために、保護膜を塗る。

① レンズは作業台上の軟かいものの上に置く。

② はけに保護膜をつけ、はけについている余分な液を切ってから、一度塗りでむらなく塗る（写真1-9）。

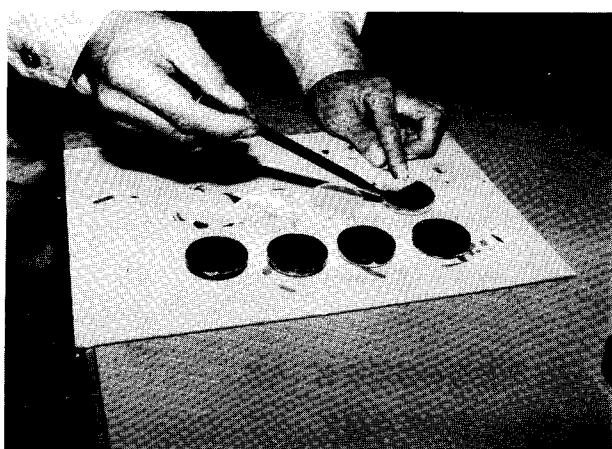


写真1-9 保護膜塗り

(2) 台やに製作

- ① 硬質ゴム板の上に紙を敷き、その上にレンズを並べる。
- ② やに型枠をレンズに押し込み、レンズと枠を同時に押さええる。
- ③ 加熱溶解し泡が消えた状態のやにを型枠に枠の高さまで流し込む(図1-3)。
- ④ 徐冷し、カミソリにて硬化を確認する。
- ⑤ 型枠よりレンズを取り出す(写真1-10)。

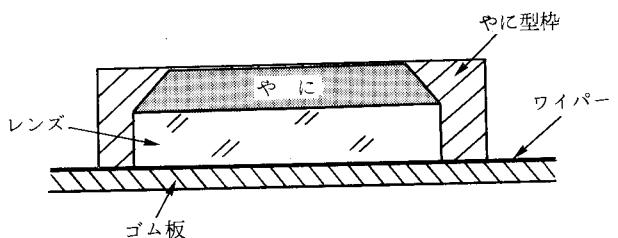


図1-3 台やにつけ

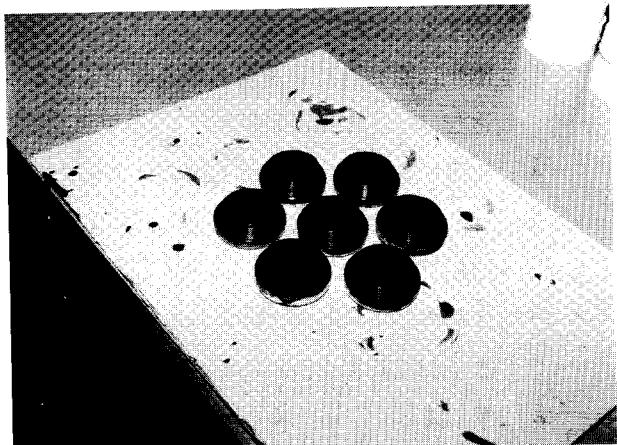


写真1-10 台やに付レンズ

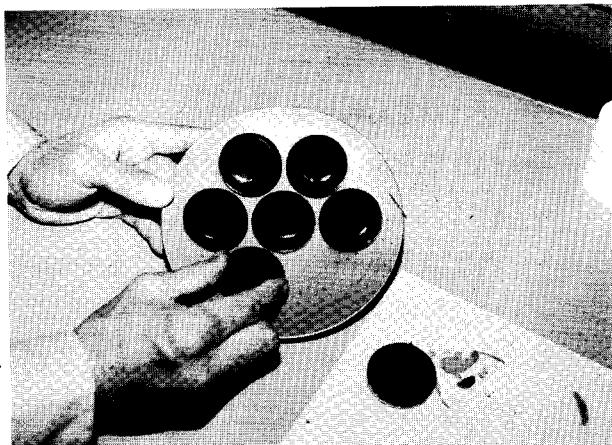


写真1-11 すいつけたレンズ

(4) はりつけ

- ① はりつけ皿をガスコンロなどで平均に加熱する(220~230°C程度目安)。
- ② レンズ吸いつけ皿をはりつけ皿に押しつけ、台やにをはりつけ皿Rに整形する。同時に台やにの高さをそろえる。
- ③ はりつけ皿にとけたやにを拭き取る。
- ④ 皿を平均にひやし(水中で)、温度を下げる(約100°C目安)。
- ⑤ 皿同志を片肉のないように位置決めし、やにのはみ出し量が1mm程度まで溶着させる。
- ⑥ 水中に入れ、上皿中心におもりをのせる(約2kg程度を目安)。
- ⑦ はりつけ皿とすいつけ皿を逆に浮かすように動かしてはがす(写真1-12)。

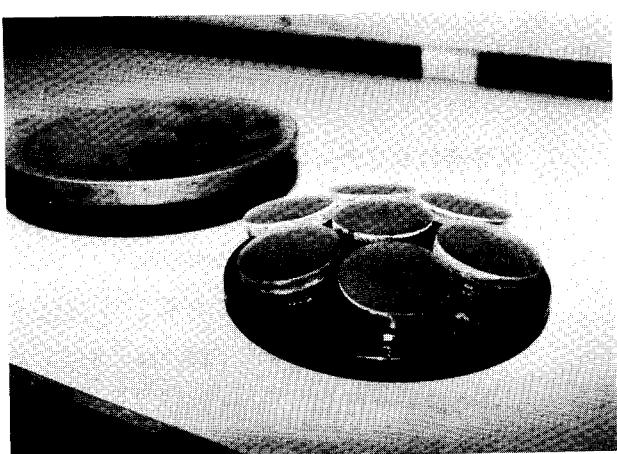


写真1-12 はりつけ保持されたレンズ

4. 研磨工具（研磨皿）の製作

(1) 研磨皿の製作

- ① ピッチを加熱溶解し泡が消えるまで温度を下げる。
- ② ピッチ皿をガスコンロなどで表面を平均に加熱する（約60°C目安）。
- ③ 水平に置いたピッチ皿の中心にピッチを流し込む。
- ④ 放置する（ピッチが少し変形する程度）。
- ⑤ ピッチ皿に皿柄を取り付ける（写真1-13）。
- ⑥ ピッチ皿を押し皿に軽く押しつける。
- ⑦ ピッチ表面を全面平均に軽く加熱する。
- ⑧ 押し皿にピッチの偏肉を調整しながらピッチを押しのばす（写真1-14）。
- ⑨～⑧を、ピッチがピッチ皿より2mm程度はみ出すまで繰返す。
- ⑩ ナイフを加熱する。
- ⑪ ピッチ表面を軽く加熱する（ピッチの径は、レンズ貼付径と同程度）。
- ⑫ 押し皿に軽く押し回転し、全面あたるまで合わす。
- ⑬ 水に入れ冷却後、はずす（写真1-15）。

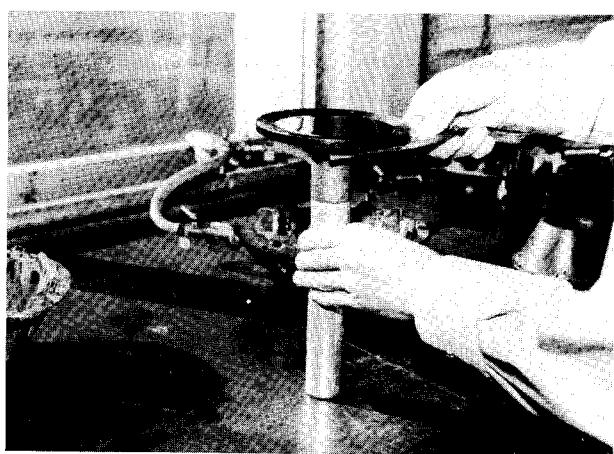


写真1-13 皿柄をつけた研磨皿

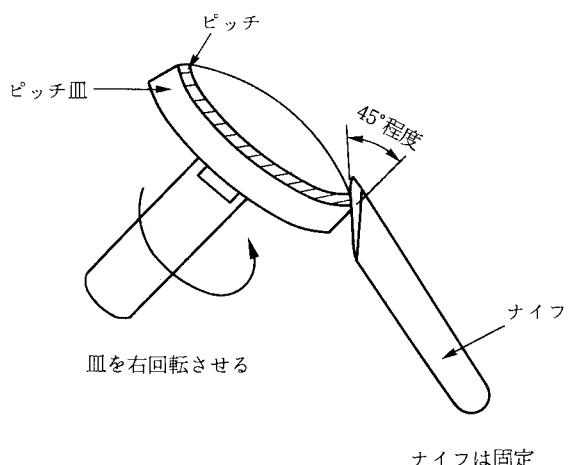


図1-4 ピッチの切り取り

5. 砂かけ

(1) 研磨機のセッティング

砂かけも研磨機を使用して行う。

- ① かんざし位置、揺動幅のセット
 - ・上軸アームを水平にしてかんざしの長さが50mm以内になるように下軸のねじやといの高さ調整を行う。
 - ・かんざしの前後位置を上皿ねじ径の1/2まで前になるように、アームのホルダー位置

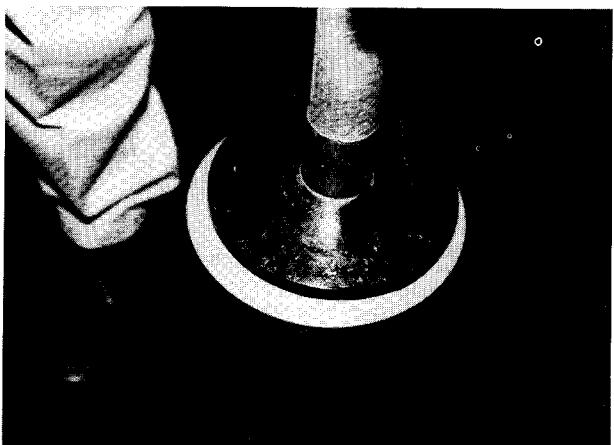


写真1-14 ピッチの成形

調整を行う（図1-5、写真1-16）。

- ・主軸回転軸に対し左右対称の揺動位置で、レンズが砂かけ皿より約20mmはみだように、クランク位置のセットを行う（図1-6、写真1-17）。

- ② 上軸安全装置の高さのセットを行う（写真1-18）。

（2）砂かけ皿の取付け

- ① 砂かけ皿を湯洗し、拭く（30°C程度を目安）。

- ② 皿を研磨機主軸に取り付ける。

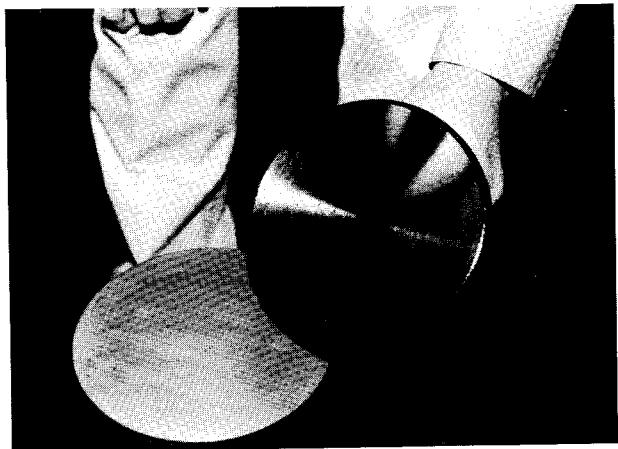


写真1-15 成形した研磨皿

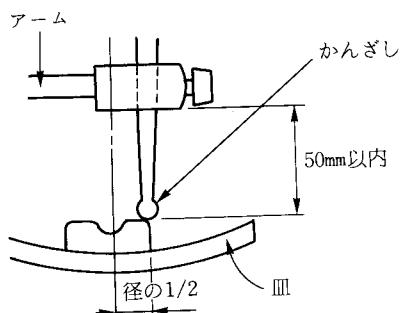


図1-5 かんざし位置のセット

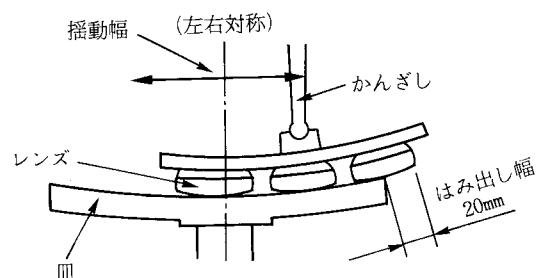


図1-6 振動幅のセット

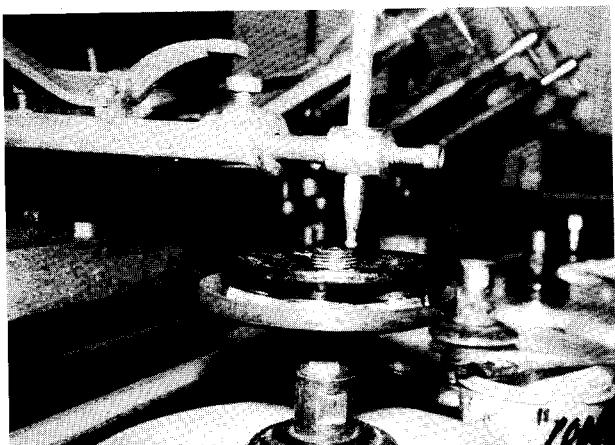


写真1-16 かんざし位置のセット

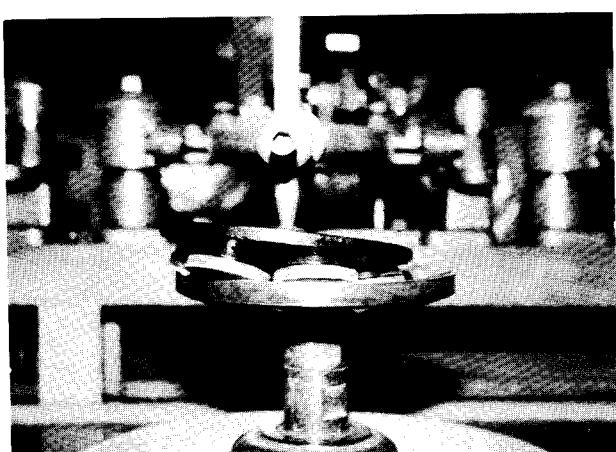


写真1-17 振動幅のセット

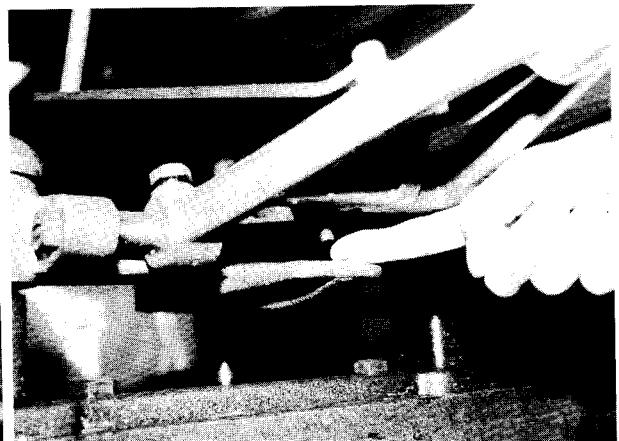



写真1-18 安全装置の高さセット

(3) 砂かけ

- ① はりつけ保持したレンズと皿を湯洗し、拭く。
- ② 砂かけ〔I〕を行なう。
 - ・使用砥粒 #1000。
　　砥粒と水の混合比率 1 : 1 にて使用。
 - ・砂かけ荷重 3 kgおもり付加。
 - ・はけで砥粒を皿上につけ、レンズをのせて加工を行う。
 - ・30秒加工後、レンズを研磨機より取りはずし、はりつけたレンズの外周が加工されていることを確認する(図1-7)。
 - ・以後、砥粒の供給を適宜行ない、15分加工する(加工除去量0.04mm程度)。
 - ・レンズ皿と砂かけ皿をとりはずし、湯洗し、拭く(湯30°C程度)。
 - ・外観観察できずのないことを確認する。

③ 砂かけ〔II〕を行なう(要領は、砂かけ〔I〕と同じ)。

- ・使用砥粒 #1200
　　砥粒と水の混合比率 1 : 1 にて使用。
- ・荷重 3 kgおもり付加。
- ・加工を進め、供給した砥粒が破碎された状態で加工を終了する。約10分(写真1-19)
- ・レンズと皿をとりはずし、湯洗し、拭く。
- ・外観観察できずなどの検査を行う(外観不良の場合、再度砂かけを行う)。

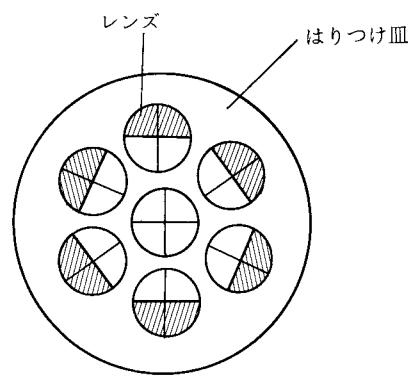

外周部が加工されていることを確認する。

図1-7 初期あたりの確認

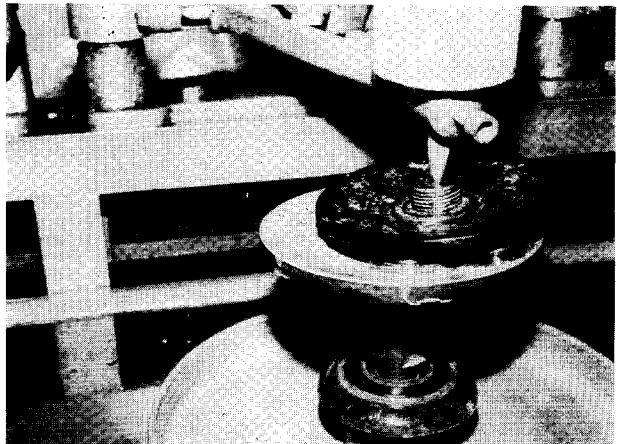


写真1-19 砂かけ状態

6. 研磨

(1) 研磨機のセッティング

- ① かんざし位置、揺動幅のセット
 - ・下軸のねじやといの高さ調整。
 - ・かんざしホルダー位置調整
(以上は5-(1)-①と同じである)。
 - ・研磨皿のレンズよりのはみ出し量設定用クランク位置セット(はみ出し量10~20mm)。

② 安全装置の確認を行う。

(2) レンズ皿の取付け

① レンズ皿を研磨機主軸に取り付ける（写真 1-20）。

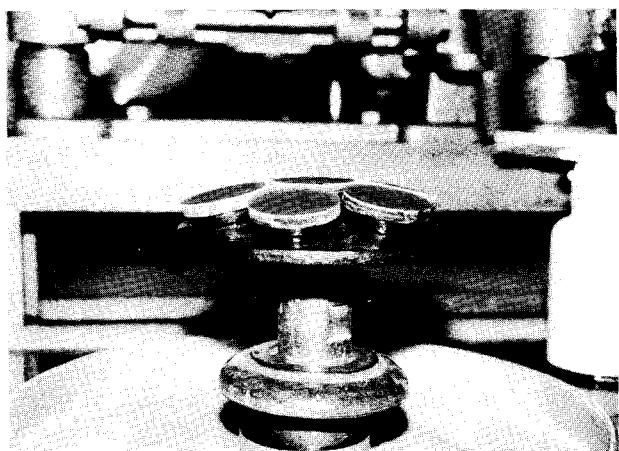


写真 1-20 レンズ皿の取付け

(3) 研磨皿削り、合わせ

① 研磨皿を削り、溝をつける。

削り工具を手で使用。

削りパターンは図 1-8 のようにする。

10mm 間隔、60° ずらし。

② 洗う（削った時は常に）。

③ 皿を温め、合せ皿を使用し皿合わせを行う。

④ 研磨皿に微量のさく酸と薄い濃度の研磨液をつけ、研磨を行う（写真 1-21）。

研磨荷重 2 kg おもり付加。

⑤ 1 分加工後、ニュートンゲージを使用し、あたり具合を確認する。

・球面精度の検査（ニュートン検査）

レンズをふきんで拭く。きれいに拭いたニュートンゲージをレンズにあてる（写真 1-22）。

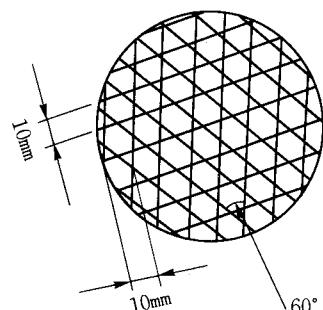


図 1-8 皿削り



写真 1-21 研磨皿に研磨液をつける



写真 1-22 ニュートンゲージによる球面精度の検査

(4) 研磨

- ① 研磨を開始する（写真1-23）。

研磨液の供給は、適宜、一筆分の量をはけで研磨皿に塗布する。

- ② 球面精度の検査を行う（目安30分後）。

- ③ ②の結果により、球面精度出しのための条件を設定する。

- ・面が高い場合；レンズ皿と研磨皿を上下逆にする。

- ・面が低い場合；研磨皿を削る（中心に向って間隔を小さくする）。

- ④ 研磨を行ない、再度、検査を行う。

- ・修正は、面の状態により行う。修正のポイントは、面精度の発生原因と逆の方法で研磨を行うことである。

原因の目安を表1-1に示す。

- ⑤ おもりを徐々に軽くする（目安として0.5~1kg）。

- ⑥ 外観検査を行う（写真1-24）。

- ・評価項目；きず、砂目（砂かけ時の粗さ、クラックの残り）

- ⑦ 仕上げ研磨を行う。揺動数70~80c/min。

- ・研磨液濃度；薄くする（容器のうわ水を使用）。

- ・研磨液を補給しないで、面・外観検査後10分以内を目安とする。

- ⑧ レンズを湯洗（30~35°C目安）し、すばやく拭き上げる。

- ⑨ 外観検査を行う。

- ・評価項目；きず、砂目、ヤケ

- ⑩ 保護膜を塗る。

- ⑪ 冷凍機を使用し、レンズをはりつけやにからはがす（写真1-25）。

- ⑫ 拭き上げる。

- ・レンズを溶剤入りバットに入れる。

- ・拭き紙で溶剤を拭き取る。

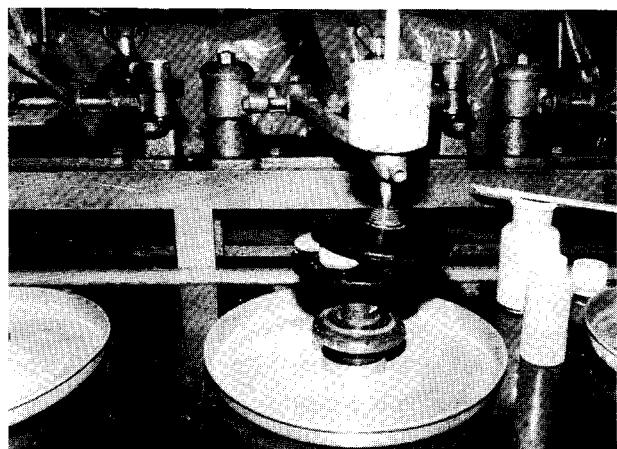


写真1-23 研磨状態

表1-1 面のアス・クセの原因（目安）

面の状態	主な原因	対策
高い（ニュートンが+）	—	上下皿を逆にする
低い（ニュートンが-すぎ）	—	研磨皿の削り跡の状態により異なる。 ・削り ・かんざし位置を手前に
横アス（全体は中高線上り）	1. レンズを逆にした事 2. 揺動幅が小さい 3. 研磨皿中心のへらしきすぎ 4. なじみが悪い	逆の方法を行う
縦アス（全体は中落線だれ）	1. 研磨皿中心のピッチがつぶれすぎ 2. 揺動幅が大きい	逆の方法を行う
縦上り	・横アスと同じ	—
縦だれ	・縦アスと同じ	—



写真1-24 外観検査

- ・拭き上げ用溶剤で仕上げ拭きを行う（写真1—26）。



写真1—25 冷凍機によりはがしたレンズ

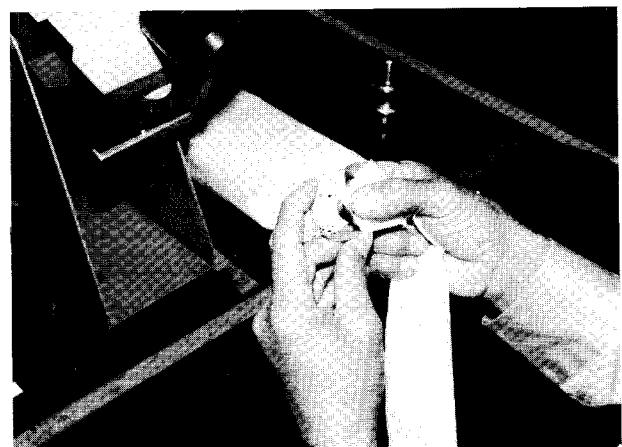


写真1—26 仕上げ拭き

次の評価項目に基づいてレンズ凸面のポリシングの確認をする。

No.	評価項目	A	B	備考
1.	材料、工具の形状測定が正しくできる。			
2.	レンズのはりつけが正しくできる。			A：作業ができる
3.	ピッチ研磨工具の製作が正しくできる。			
4.	研磨機を正しく扱うことができる。			
5.	砂かけ作業が正しくできる。			B：作業ができない
6.	適正な研磨皿製作、研磨条件の設定ができる。			
7.	レンズの球面精度、外観の検査が正しくできる。			